



Информация о модели
на официальном сайте ЗУБР:



34916



АО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

Оптический нивелир

34916


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания **ЗУБР** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество, безупречное функционирование приобретенного Вами изделия, при соблюдении правил его эксплуатации.

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед началом работы, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Общая схема управления

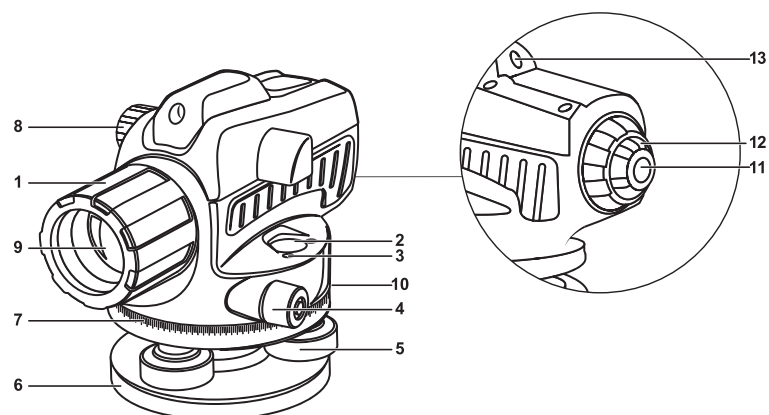

- | | |
|---|---|
| 1. Защитный кожух | 8. Ручка регулирования фокусировки (кремальера) |
| 2. Пузырьковый уровень* | 9. Просветленная оптика |
| 3. Юстировочные винты пузырькового уровня | 10. Метка отсчетов угла поворота |
| 4. Ручка регулировки поворота | 11. Окуляр |
| 5. Подъемные винты | 12. Защитный кожух окуляра |
| 6. Подставка | 13. Визир |
| 7. Лимб | |

Комплектность

Оптический нивелир	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Кейс	1 шт.
Ключ для юстировки нитей	1 шт.
Шестигранный ключ	1 шт.
Нитяной отвес	1 шт.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации приборов составляет 12 месяцев со дня продажи и распространяется на оборудование, ввезенное на территорию РФ официальным импортером. В течении гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

Гарантийные обязательства действительны только по предъявлении оригинального талона, заполненного полностью и четко (наличие печати и штампа с наименованием и формой собственности продавца обязательно).

Техническое освидетельствование приборов (дефектация) на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованной мастерской.

Производитель не несет ответственности перед клиентом за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или иной ущерб, возникшие в результате выхода из строя приобретенного оборудования.

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в частности, Федеральный закон РФ “О защите прав потребителя” и Гражданский кодекс РФ ч.II ст. 454-491.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!

Гарантийный талон

Изделие	
Модель	
Торговая организация	М.П.
Дата продажи	

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя	
--------------------	--

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Технические характеристики

Тип оптики	Обычная
Система стабилизации	—
Оптический визир	Есть
Блокировка компенсатора	—
Рабочий диапазон, м	120
Диаметр объектива, мм	38
Увеличение (кратность)	32X
Сектор обзора	1°20'
Разрешение	≤ 3"
Среднеквадратическая погрешностьна 1 км двойного хода, мм/км	1.5
Изображение	Прямое
Точность установки компенсатора	0.5"
Точность по высоте, мм/м	3/30
Точность круглого уровня, мм	8'/2
Мин. фокусное расстояние, м	1
Коэффициент умножения	100
Постоянная слагаемая	0
Градуировка горизонтального лимба	1°
Рабочий диапазон компенсатора	± 15
Компенсатор	Магнитный
Погрешность компенсатора	± 0,3"/1'
Пентапризма	Есть
Резьба под штатив, дюйм	5/8
Защитная крышка	—
Выдвигающаяся бленда	—
Нитяной отвес в комплекте.	Есть
Ключ для юстировки нитей	—
Пылевлагозащита прибора	IP 54
Пылевлагозащитный кейс	IPX6
Вес, кг	2.0

Назначение и область применения

Нивелир ЗУБР НОП-32 оснащен быстродействующим автоматическим компенсатором с магнитным демпфером. После того, как прибор приблизительно выставлен с помощью круглого уровня, механизм автоматической компенсации устанавливает линию визирования точно в горизонт.


Данный инструмент создан для того, чтобы обеспечить стабильную работу, несмотря на изменяющиеся условия окружающей среды, такие как вибрация и быстрое изменение температуры воздуха.

Нивелир имеет горизонтальный лимб для угловых измерений, а дальномерные нити сетки нитей могут быть использованы для измерения расстояний.

Нивелир ЗУБР НОП-32 подходит для основных съемочных работ, гражданских инженерных и строительных работ.

Подготовка к работе

Установка инструмента

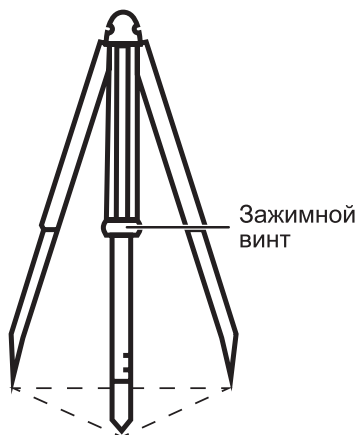

1. Развяжите ремень вокруг ножек штатива (в комплект не входит) и освободите зажимные винты.

2. Не раскладывая штатив, вытяните ножки до тех пор, пока головка штатива не окажется на уровне глаз, затем затяните зажимные винты.

3. Расстояние между ножками должно быть таково, чтобы они образовывали равносторонний треугольник.

4. Убедитесь, что головка штатива расположена приблизительно горизонтально. Зафиксируйте наконечник ножек штатива, утопив их в грунт.


5. Придерживая прибор на штативе, закрутите становой винт.

6. При использовании штатива со сферической головкой немного ослабьте становой винт, и

удерживая прибор за подставку 6 двумя руками перемещайте его по головке штатива, пока пузырек не будет находиться приблизительно в центре круглого уровня 8.

7. Зажмите становой винт.

8. При помощи подъемных винтов 5 добейтесь точного расположения пузырька в центре круглого уровня.

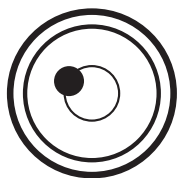

Рекомендации по хранению, транспортировке и утилизации.

средственной близости (<0,5м) с воспламеняющимися и горючими предметами.

Запрещается использовать

- ▶ Оптический нивелир – точный прибор, который должен храниться и использоваться с осторожностью.
- ▶ Использование оптического нивелира не по назначению (способами, не описанными в настоящей инструкции).
- ▶ Беречь от тряски и вибраций! Хранить прибор и аксессуары к нему только в транспортировочном кейсе.
- ▶ При повышенной влажности и температуре, необходимо протирать прибор насухо и чистить после использования.
- ▶ Не храните прибор при температурах ниже -25°C и выше 50°C, в противном случае прибор может выйти из строя.
- ▶ Не убирайте прибор в транспортировочный кейс, если нивелир или кейс мокрые, чтобы избежать конденсации влаги внутри прибора - просушите кейс и прибор.
- ▶ Проверяйте настройку прибора регулярно.
- ▶ Следите, чтобы линзы прибора были чистыми и незапотевшими. Для протирки используйте мягкие хлопковые салфетки.
- ▶ Если вы оставляете прибор на штативе, следует накрыть его.
- ▶ Для очистки пластикового кейса используйте нейтральные моющие средства или воду. Не протирайте кейс органическими растворителями.
- ▶ При укладке нивелира в пластиковый кейс помещайте все принадлежности в отведенные для этого места.

Изделие следует хранить и транспортировать в индивидуальной упаковке при температуре: от -10 до +40°C и относительной влажности: <85% (при температуре +25°C). Допустимая температура при хранении: от -25 до +50°C.

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей. Транспортировка изделий в упаковке изготовителя может производиться любым видом транспорта на любое расстояние. Транспортировка воздушным транспортом должна производиться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена защита упаковки от прямого попадания влаги. При транспортировке не кантовать. По вопросам гарантии обращайтесь в уполномоченную организацию:

АО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

Особых условий утилизации не требует.



Измерение горизонтального угла

Оцифровка горизонтального круга произведена по часовой стрелке через каждые 10° (360°).

Цена деления лимба 1° .

- 1) Используйте нитяной отвес для точной установки инструмента над точкой.
- 2) Наведитесь на точку А и вращайте лимб 7 до совмещения индекса с отсчетом 0° .
- 3) Наведитесь на точку В и возьмите отсчет.

Пример: 30° .

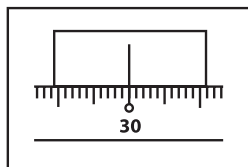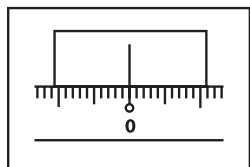



Измерение расстояний по дальномерным нитям

Дальномерные нити сетки нитей могут использоваться для измерения расстояний или для установки инструмента в центре линии между двумя точками.


1. Наведитесь на рейку и посчитайте количество сантиметровых делений между двумя дальномерными нитями.
2. Значение эквивалентно расстоянию в метрах между рейкой и инструментом.

Пример: Если равно 32 см, то горизонтальное положение от центра инструмента А до рейки В составляет 32 м плюс постоянная поправка дальномера (32 м + 100 мм).

Запрещается устанавливать и эксплуатировать стабилизатор в непо-

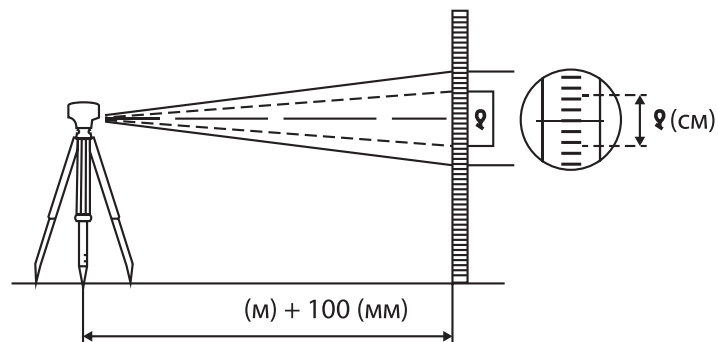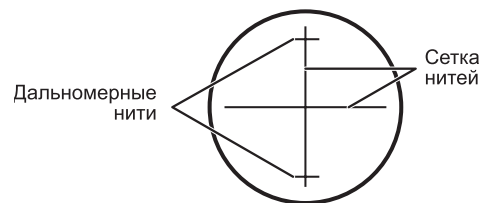

Фокусировка и выполнение измерений

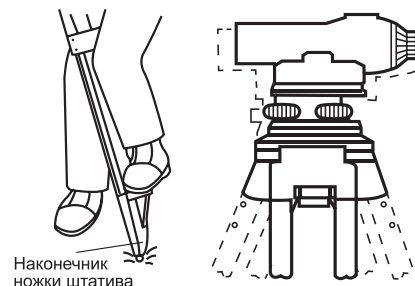


1. Наведитесь на светлый однородный фон.
2. Поверните кольцо окуляра по часовой стрелке до упора, после чего, глядя в окуляр зрительной трубы, сфокусируйте изображение сетки нитей, понемногу вращая кольцо окуляра против часовой стрелки. Остановите вращение тогда, когда изображение сетки нитей начнет становиться нерезким. Частого повторения этой процедуры не требуется, поскольку глаз фокусируется на бесконечность.

3. Наведите прибор на рейку с помощью визира 13, после чего вращением ручки 4 поместите рейку в центр поля зрения. Вращением кремальеры 8 устраните параллакс* между изображением рейки и сетки нитей.

4. *Устранение параллакса
5. Параллакс отсутствует в том случае, когда изображения объекта и сетки нитей остаются неподвижными друг относительно друга при изменении положения глаз относительно окуляра. При наличии параллакса могут возникнуть большие ошибки измерений, поэтому устраните его с помощью кремальеры 8.

Пузырьковый уровень

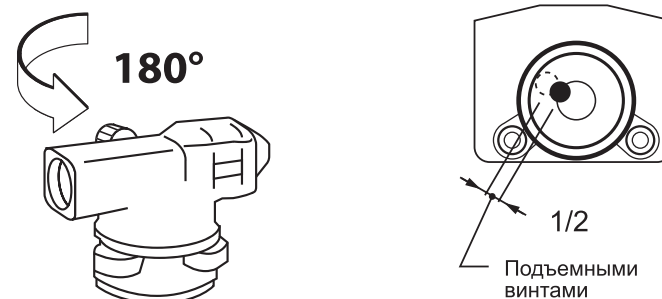

1. Пузырьковый уровень нужен для предварительной установки прибора. Его регулировку надо проводить в специальных условиях.
2. Используя подъемные винты 5 приведите пузырек в центр круглого пузырькового уровня 2.
3. Поверните прибор на 180° .
4. Устраните половину смещения пузырька с помощью подъемных винтов 5.

Автоматический компенсатор

1. Приведите пузырек в центр круглого уровня.
2. Наведитесь на четкую цель, после чего поверните подъемный винт на $1/8$ оборота вправо или влево и проконтролируйте смещение горизонтальной нити сетки





нитей нивелира относительно цели. Нить должна дернуться и вернуться на прежнее место. Рекомендуется проверять поведение компенсатора прибора каждый раз перед началом работы.

Аналогичная проверка может быть выполнена следующим образом:

- ▶ Приведите пузырек в центр круглого уровня.
- ▶ При наблюдении четкой цели слегка стукните по ножкам штатива или корпусу прибора. Горизонтальная нить должна слегка дернуться и вернуться на прежнее место, указывая тем самым на нормальную работу компенсатора.

Сетка нитей


1. Установите прибор посередине между точками А и В. Возьмите отсчеты "a1" и "b1".
2. Установите прибор на расстоянии 2 м от точки А. Возьмите отсчеты "a2" и "b2". Оставьте зрительную трубу направленной на переднюю рейку. Вычислите

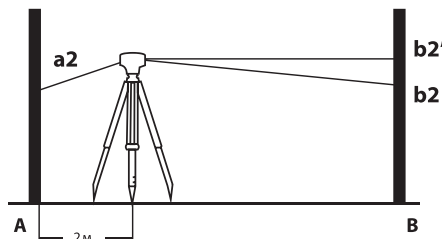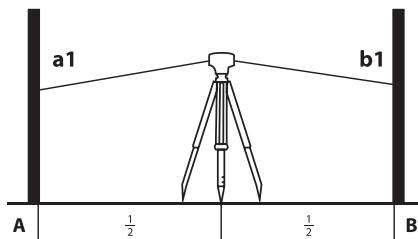

$$b2' = a2 - (a1 - b1)$$

Если $b2' = b2$, юстировка не требуется.

Если разность между $b2'$ и $b2$ значительна, выполните юстировку в следующем порядке:

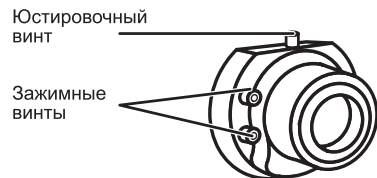

3. Снимите защитный кожух, юстировочных винтов сетки нитей.
4. Если разность между $b2'$ и $b2$ положительна (отрицательна), горизонтальная нить должна быть поднята (опущена). Чтобы поднять/опустить горизонтальную нить, закрутите/открутите юстировочный винт. Определите новое значение разности $b2'$ и $b2$ и, в случае необходимости, повторите юстировку.

ПРИМЕЧАНИЕ: для устранения "завала" сетки нитей ослабьте зажимные винты, поверните окуляр.

Работа с инструментом

Определение превышений

1. Установите прибор приблизительно посередине между точками А и В.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для контроля расстояний можно использовать дальномерные нити сетки нитей. Для наиболее точных измерений установите прибор как можно ближе к середине расстояния между рейками, чтобы избежать ошибок, вызванных несовпадением визирных осей.

2. Установите рейку на точке А. Возьмите отсчет «а» (задняя рейка) по рейке на точке А.
3. Наведите на рейку, установленную на точке В и возьмите отсчет «b» (передняя рейка).
4. Разность отсчетов «а и b» является превышением «h» точки В относительно точки А.


Пример:

$$\begin{aligned} h &= a - b \\ &= 1.541 \text{ m} \\ &- 1.325 \text{ m} \\ &= 0.216 \text{ m} \end{aligned}$$

Таким образом, точка В на 0,216 м выше точки А.

(Значение превышения будет отрицательным, если точка В ниже точки А)

Если расстояние между точками А и В велико или если разность высот значительная:

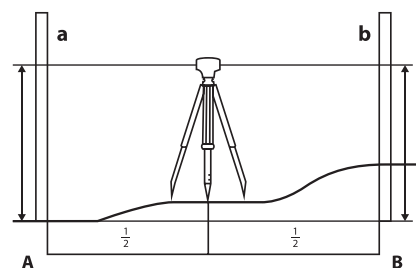

1. Разбейте расстояние на несколько секций и определите превышение для каждой секции.

2. Превышение между точками А и В вычисляется как сумма превышений по всем секциям.

Общая формула следующая:

Высота определяемой точки = высота известной точки + сумма отсчетов по задней рейке - сумма отсчетов по передней рейке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный простейший метод не позволяет выявить ошибки нивелирования. Надежнее выполнять измерения от точки А до точки В и обратно до точки А. В этом случае можно вычислить ошибку замыкания.

